

日立ダイアグモニタ HDM-330 ユーザー様

日立 Astemo アフターマーケットジャパン株式会社

HDM-330 ソフトのバージョンアップのご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを頂き厚く御礼申し上げます。診断ソフトをバージョンアップ致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

1. バージョンアップ内容

(1) 機能/対象車両追加

ソフト	バージョン	主なバージョンアップ内容	参照先
トヨタ	8.13	作業サポートに「クリアランスソナー検知調整」「クリアランスソナー検知調整(簡易検査)」を追加しました。 主な対象車両は CROWN HV (AWS210)です。	—
ベンツ	3.82	対象車種追加、作業サポートの追加を行いました。	5 ページ
VW/AUDI	4.87	●VW ポロの DTC の内容の表示に対応致しました。 ●エーミングに対応しました。(対象車両と機能は参照先に掲載)	7 ページ

※故障診断サポートセンタでは輸入車のサポートは対象外となる為、輸入車についてはアドバイスと資料提供は行っておりません。

(2) 修正対応

操作性等の向上を目的に下表のソフトの修正対応を行いました。

ソフト	バージョン	修正内容
日産	6.99	スカイライン HV の全自己診断時の不具合を修正しました。
三菱	6.24	AVM(マルチアラウンドモニタ) の作業サポートの通信の不具合を修正しました。

2. バージョンアップ手順

2 ページ目からの手順をご参照の上、バージョンアップを行ってください。

3. リリース時期


2023年4月12日 19時から、お手元の HDM-330 へのダウンロードとインストールが可能です。

以上


HDM-330 のソフト・バージョンアップ手順

本手順を実行頂くと、全てのソフトが最新版にバージョンアップされます。個別の診断ソフト毎で本手順を行って頂く必要はございません。


1. 本体キット付属の USB ケーブルで、HDM-330 本体とパソコンを接続してください。

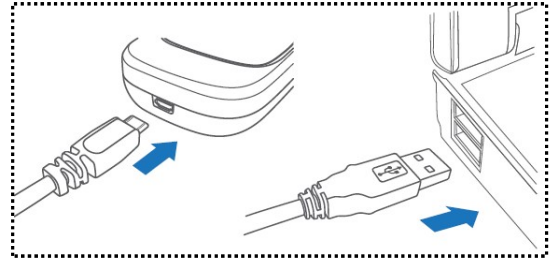

2. PC の画面上に「自動再生」が表示されます。「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックして、フォルダを開き、フォルダ内の「HDM-330.exe」をクリックしてアップデートツールを起動してください。

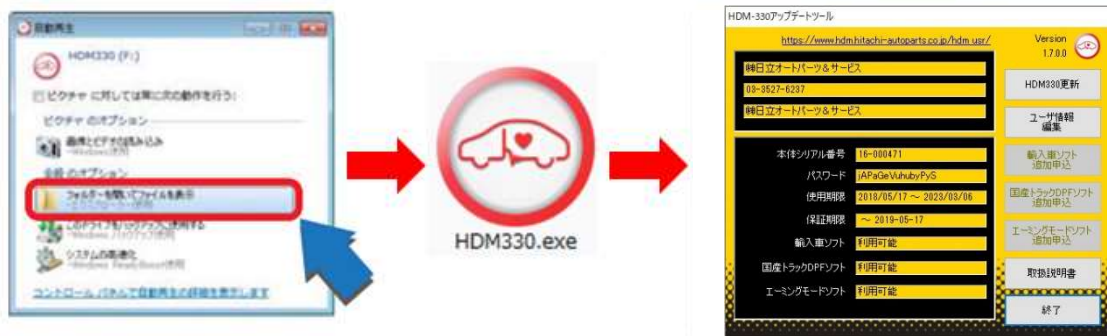

- 自動再生が実行されない場合
⇒3 ページの操作方法を参照ください
- 左図のメッセージが表示された場合
⇒4 ページの操作方法を参照ください。

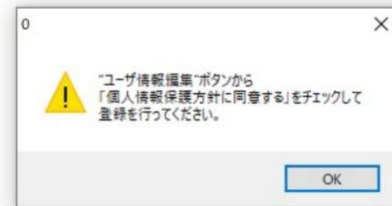

3. アップデートツールの「HDM-330 更新」をクリックしてください。最新の診断ソフトがダウンロードされます。ダウンロードが完了致しましたら、「診断ソフト更新画面」の下部の「閉じる」をクリックしてください。




※「HDM-330 更新」ボタンの色が反転している場合はダウンロード期限切れです。アップデートツールの使用期限（上図の青枠部分）の日付がダウンロード期限ですので、ご確認の上、カスタマーサポートセンターへ振込用紙の発行依頼を行ってください。


4. ダウンロードが完了されましたら、パソコンのタスクバーに表示されている USB のアイコンをクリックして「ハードウェアの安全な取り外し」を実行してから、パソコンから HDM-330 を取り外してください。

自動再生が実行されない場合の操作方法について

- ① Windows8/8.1/10 の場合は、画面下のツールバーから [エクスプローラー]-[PC]-[HDM330] を開きます。
(Windows7 の場合は [スタート]-[コンピューター]-[HDM-330] を開きます。)

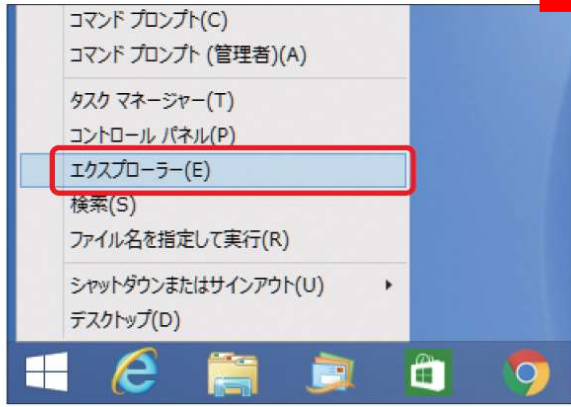

- ② [HDM-330] の中の「HDM330Downloader.exe」をダブルクリックして起動します。

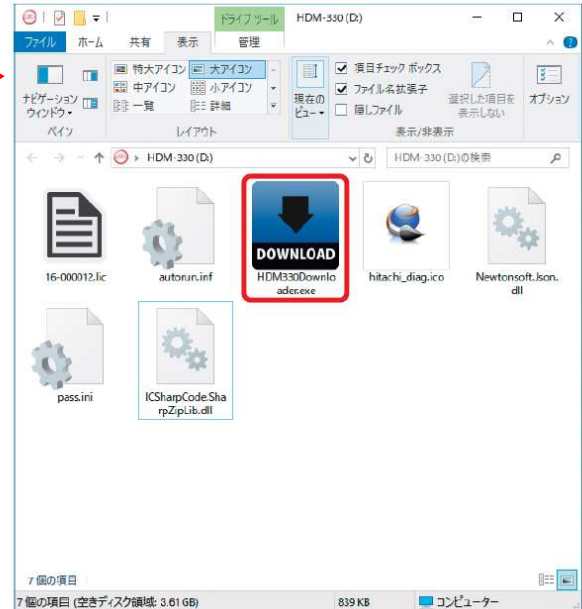

HDM-330 本体のパソコンからの取り外しについて

HDM-330 本体をパソコンから取り外しは、本体内のファイルの破損を防止する為、以下手順を行ってください。

- ①パソコン上の HDM-330 フォルダを閉じてください。
- ②パソコンのタスクトレイの取外しアイコンをクリックしてください。
- ③「J-OBD2 SCAN TOOL の取り出し」をクリック。
- ④「ハードウェアの取り外し」が表示されてから HDM-330 本体をパソコンから取り外してください。


弊社の個人情報取扱方針の確認のお願い

2022年2月24日付で弊社の個人情報取扱方針（ユーザー登録情報の取扱と利用目的の規約）を改定致しましたので、弊社ではアップデートツールを介して、各ユーザー様に内容をご案内しております。

個人情報取扱方針のご確認、ご同意をお願いするメッセージが表示されましたら、【手順1】～【手順3】の操作を行っていただきたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

【手順1】

左図のメッセージの「OK」（赤矢印の箇所）をクリックしてください。

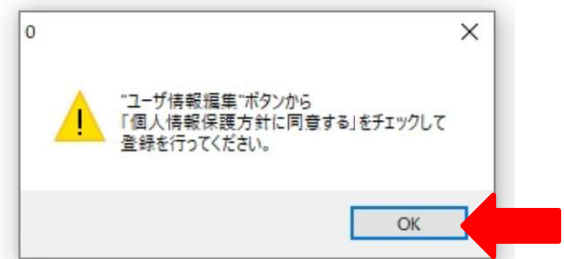

【手順2】


アップデートツールの「ユーザー情報編集」（赤矢印の箇所）をクリックしてください。



【手順3】

「ユーザー登録情報」が表示されます。下記の①～④を行ってください。

- ① 「個人情報保護方針」（下図の青矢印の箇所）をクリックして、文字の色を反転させてください。
- ② ブラウザ上に個人情報取扱方針のPDFが表示されます。内容をご確認ください。
- ③ 内容を確認後、「個人情報保護方針に同意する」のボタン（下図の赤矢印の箇所）をクリックしてチェックを入れてください。
- ④ 「ユーザー登録情報」のボタン（下図の緑の矢印の箇所）をクリックして完了です。2ページ目の第3項の操作を行ってください。

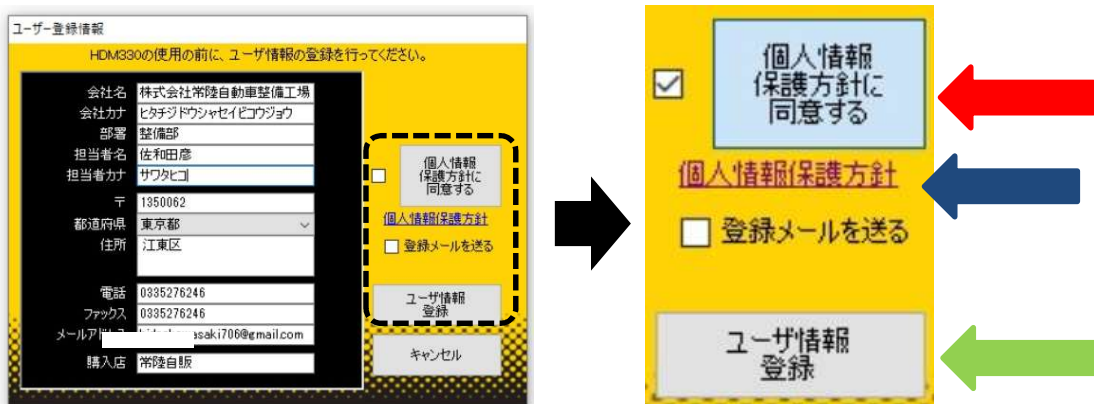

- 上記の【手順1】～【手順3】は一度行って頂ければ、以後、弊社が個人情報取扱方針の変更を行った場合を除き、【手順1】のメッセージは表示されません。

H D M-330 用ベンツソフトのバージョンアップのご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを頂き厚く御礼申し上げます。さて、H D M-330 用ベンツソフトをバージョンアップいたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

1.対象車両の追加

以下の車種を追加しました。(車体番号の頭3桁が「W1K」、「W1N」、「W1V」は未対応。)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Bクラス(247) ● CLAクラス(118) ● CLSクラス(257) ● Eクラス(207/213/238) ● Gクラス(463.(234/236/272/274/346/348)
[2012/08~2018/05] ● Gクラス(463.(260/276/349/330) [2018/06~] ● GL/GLSクラス(166) ● GLAクラス(156) | <ul style="list-style-type: none"> ● GLCクラス(253) ● GLEクラス(167/292) ● GLKクラス(204) ● GLSクラス(167) ● M/GLEクラス(166) ● Sクラス(217) ● SLC/SLKクラス(172) |
|--|---|

2.現在故障コード/過去故障コードの表示対応

以下の車両の故障コードの状態(現在故障/過去故障)を区別して表示するように変更しました。

(車体番号の頭3桁が「W1K」、「W1N」、「W1V」は未対応。)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ●Aクラス(176/177) ●Bクラス(246/247) ●Cクラス(204/205) ●CLAクラス(117/118) ●CLSクラス(218/257) ●Eクラス(207/212/213/238) ●Gクラス(463.(234/236/272/274/346/348)
[2012/08 ~ 2018/05] ●Gクラス(463.(260/276/349/330) [2018/06 ~] ●GL/GLSクラス(166) ●GLAクラス(156) | <ul style="list-style-type: none"> ●GLCクラス(253) ●GLEクラス(167/292) ●GLKクラス(204) ●GLSクラス(167) ●M/GLEクラス(166) ●Sクラス(217/222) ●SLクラス(231) ●SLC/SLKクラス(172) ●Vクラス(447) |
|--|---|

(次ページに続く)

3.作業サポート機能の追加

以下の車種の作業サポートを追加しました。(車体番号の頭3桁が「W1K」、「W1N」、「W1V」は未対応。)

車種	追加された作業サポート機能		
	メンテナンス※	EPB 取付け位置	バッテリー交換の確認
Aクラス(176/177)	○	○	○
Bクラス(246/247)	○	○	○
Cクラス(204/205)	○		
Cクラス(205)			○
Cクラス(205) [前期モデルのみ]		○	
CLAクラス(117/118)	○	○	○
CLSクラス(218/257)	○		
Eクラス(207/212/213/238)	○		
Gクラス(463.(234/236/272/274/346/348) [2012/08 ~ 2018/05]	○		
Gクラス(463.(234/272/348) [2015/12 ~ 2018/05]			○
Gクラス(463.(260/276/349/350) [2018/06 ~]	○		○
GL/GLSクラス(166)	○	○	
GLSクラス(166)			○
GLAクラス(156)	○	○	○
GLCクラス(253)	○		○
GLEクラス(167/292)	○		
GLEクラス(292)		○	○
GLKクラス(204)	○		
GLSクラス(167)	○		
M/GLEクラス(166)	○	○	
GLEクラス(166)			○
Sクラス(217/222)	○	○ [前期モデルのみ]	○
SLクラス(231)	○	○	
SLC/SLKクラス(172)	○		
Vクラス(447)	○		○

※: サービスインターバルリセット機能 = トータルメンテナンスのリセット/前回のトータルメンテナンスに戻す

以上

VW・AUDI ソフト Ver.4.87/エーミング機能モード対象車両一覧（2023年4月12日現在）

年式により対応不可の場合がございます。

1.VW

車種	システム	調整方式
ゴルフ(AU)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
ゴルフ8(CD)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
ゴルフトゥーラン(1T)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
ポロ(AW)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
パサート(3C)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
アルテオン(3H)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
ティグアン(5N)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
T-Cross(C1)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
T-Roc(A1)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
シャラン(7N)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
トゥアレグ(7P)	カメラECU	フロントカメラキャリブレーション

2.AUDI

車種	システム	調整方式
A1(GB)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
A3(8V)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
A3(GY)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
A4(8W)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
A5(F5)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
A6/A7(4G)	カメラECU	フロントカメラキャリブレーション
A6/A7(4K)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
A8(4H)	カメラECU	フロントカメラキャリブレーション
A8(4N)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
Q2(GA)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
Q3(F3)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
Q5(FY)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
Q7(4M)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
Q8(F1)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
TT(8S)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
e-tron(GE)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション